

2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕД ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ.

2.1. При необходимости места сопряжения, подлежащие герметизации в стыках между секциями, пакетами секций, пакетами секций и сводом, пакетами секций и рамой, пакетами секций и плитой фронтальной, пакетами секций и панелью водоохлаждаемой, пакетами секций и газоходом необходимо очистить от загрязнений и крупных фракций ржавчины с помощью металлической щетки и щетки-сметки.

2.2. Очистка поверхности производится перед герметизацией.

★ 3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕРМОСТОЙКОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

3.1. Взвесить составные материалы из расчета герметизации необходимого количества топок:

- бентонит 20% (1 составная часть);
- стружка чугуна сухая 50% (2,5 составные части);
- жидкое стекло 30% (2 весовые части).

3.2. Составные части мастики поместить в емкость для перемешивания. При перемешивании компонентов для лучшей пластичности мастики допускается добавлять до 2% пудры алюминиевой.

3.3. Перемешиванием довести смесь (мастику) до однородной тестообразной массы.

Готовая мастика не должна стекать со шпателя, а при герметизации топки котла не должна растрескиваться.

3.4. Приготовленную мастику необходимо использовать в течение одного часа после приготовления.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ГЕРМЕТИЗАЦИИ

4.1. Взять часть мастики из емкости и уложить на "Сокол" (лист 250x250 с ручкой.)

- ★ Рекомендуется применение универсальной мастики "ГАРАНТ+"
ТУ 5775-005-25057366-96

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл	Подпись и дата	Справ. №	Перв. примен.				Лист
										3
Изм	Лист	№ докумен.	Подп.	Дата	Изм	Лист	№ докумен.	Подп.	Дата	

